

**THYRACONT**  
V a c u u m   I n s t r u m e n t s

---

**VD84**

**Kompakt-Vakuummeter / Datenlogger  
Compact Vacuum Meter / Data Logger**



---

**Betriebsanleitung  
Operating Instructions**

---

## Inhalt

<b>1 Hinweise für Ihre Sicherheit.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Das VD84.....</b>	<b>4</b>
2.1 Zur Orientierung .....	4
2.2 Lieferumfang.....	4
2.3 Produktbeschreibung .....	4
2.4 Übersicht .....	6
<b>3 Installation .....</b>	<b>7</b>
3.1 Hinweise zur Installation.....	7
3.2 Vakuumanschluss .....	7
3.3 Sensoranschluss .....	8
3.4 Elektrischer Anschluss .....	8
3.5 USB Schnittstelle.....	9
<b>4 Betrieb .....</b>	<b>10</b>
4.1 Druckmessung .....	10
4.2 Druckmessung mit Messwert-Speicherung.....	10
4.3 PC Mode.....	12
<b>5 Konfiguration.....</b>	<b>13</b>
5.1 Speicherrate .....	13
5.2 Nachjustieren .....	14
5.3 Anzeige-Einheit .....	15
5.4 Maximal-Betriebszeit .....	16
5.5 Gasart-Korrekturfaktor.....	16
<b>6 Wartung und Service .....</b>	<b>18</b>
<b>7 Technische Daten .....</b>	<b>20</b>
Konformitätserklärung .....	21

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max Emanuel Straße 10  
94036 Passau, Germany  
Tel.: +49 851 959860  
email: info@thyracont-vacuum.com  
Internet: http://www.thyracont-vacuum.com

## 1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VD84 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

 
### Piktogramm-Definitionen



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

## 2 Das VD84

### 2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit der Artikelnummer VD84.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

### 2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VD84
- VSP841 bzw. VSP842 Piranisensor
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung
- AIMn Batterieblock 9V

Lieferbares Zubehör:

- Schutzkoffer, VD8CASE
- Steckernetzteil 15V, VD8N4
- AIMn Batterieblock 9V, VD8ALK
- Windows-Software VacuGraph, VGR
- USB Schnittstellenkabel, WUSB0002

### 2.3 Produktbeschreibung

Das Kompakt-Vakuummeter VD84 dient zur Absolutdruck-Messung in gasförmigen Medien im Bereich  $100 - 1,0 \times 10^{-3}$  mbar.

Das Gerät ist mit einem Pirani-Sensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen oder bei Verwendung geeigneter Batterien direkt im Vakuum betrieben werden. Die Druckanzeige erfolgt über den gesamten Messbereich kontinuierlich.

Mit der integrierten Datenlogger-Funktion ist es möglich, bis zu 2000 Messwerte im Gerät zu speichern. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich gespeicherte Messungen oder Messwerte online zu einem PC übertragen.

#### Messprinzip

Das VD84 arbeitet mit einem externen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei in einer Messbrücke auf konstante Temperatur erwärmt. Die notwendige Brückenspannung ist ein Maß für den Absolutdruck.

### Stabilisierungszeit

Die Messwertanzeige erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit im Feinvakuum kann es –z.B. nach extremen Drucksprüngen– angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

### Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk abgeglichen. Verschmutzung, Alterung oder extreme klimatische Bedingungen können ein Nachjustieren erforderlich machen. Die Messgenauigkeit kann daher unterhalb von  $10^{-2}$  mbar und oberhalb von 20 mbar reduziert sein.

### Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen, für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5 mbar zu ver- nachlässigen. Für andere Gase kann ein Korrekturfaktor eingegeben werden, welcher unter 0,5 mbar eine korrekte Druckanzeige erzeugt (s. Abschnitt 5.5).

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VD84 dient ausschließlich der Totaldruckmessung in gastförmigen Medien im Bereich 100 - 1,0x10<sup>-3</sup> mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

## Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, spannungsführende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch


Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.



Das Gerät ist nicht zum Einsatz in Verbindung mit Korrosivgas vorgesehen. Aggressive Medien wie Halogenide, Kohlenstoff- oder Sauerstoff-Plasmen können die Lebensdauer des Sensors reduzieren!

Ölnebel, Staub und Kondensat beeinträchtigen die Funktion des Sensors und können zum Ausfall führen!

## 2.4 Übersicht

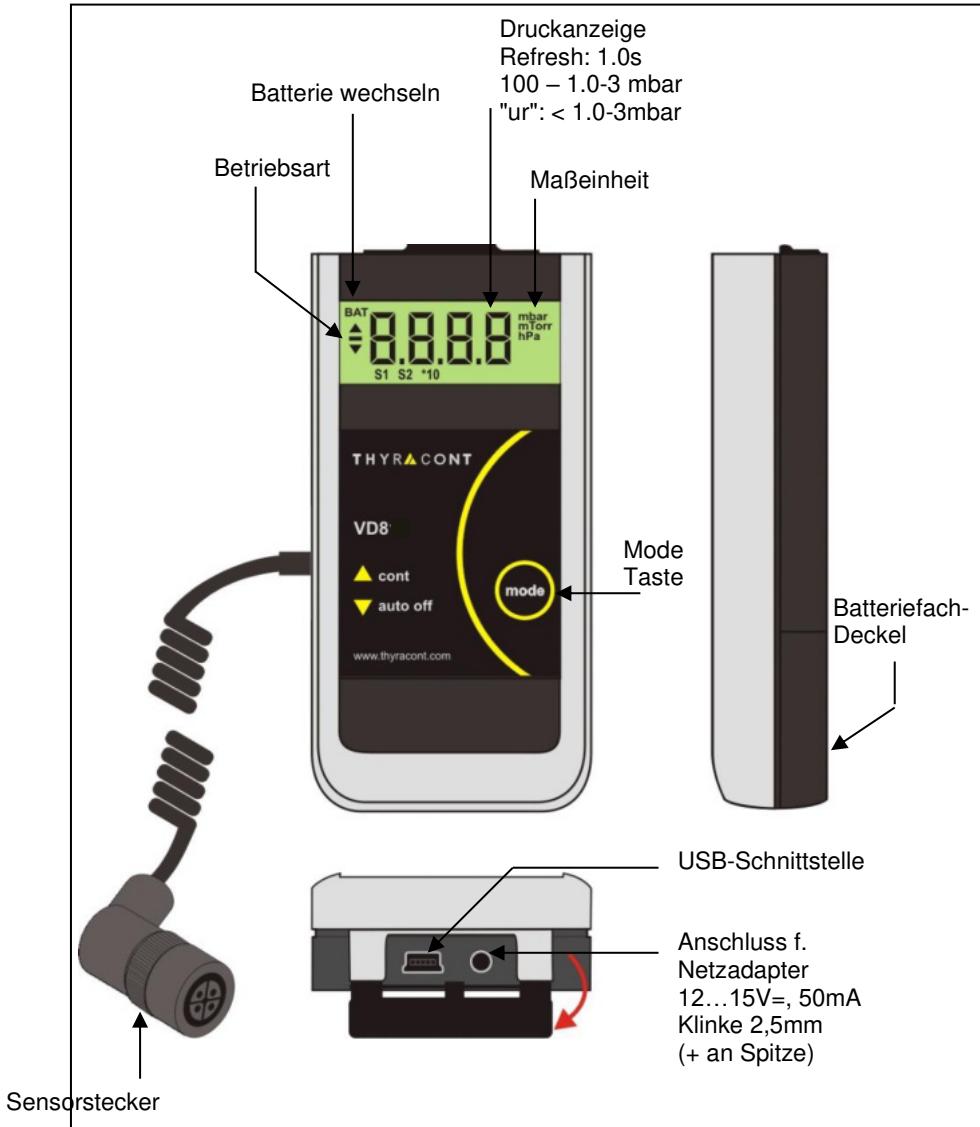

## 3 Installation

### 3.1 Hinweise zur Installation



**Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!**

**Aufstellungsplatz:** Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:

Temperatur: +5°C ... +50°C

Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betäubend

Luftdruck: 860 - 1060 hPa (mbar)

### 3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.

Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird für Wartungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF oder NPT Gewinde herstellen; die Vakuumkammer und damit das Sensorgehäuse sollte geerdet sein; bei Schlauchanschluss Sensorgehäuse separat erden oder das VD84 mit Batterie betreiben!
- Metall-Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden



#### Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen!




#### Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

### 3.3 Sensoranschluss

Am Stecker des Spiralkabels wird ein Piranisensor des Typs VSP841 oder SP842 angeschlossen.

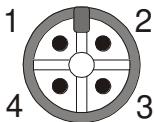

Stecker	Typ Binder Serie 713, 4polig, weiblich
Pin 1:	PTC (KTY110, 2kΩ/20°C)
Pin 2:	PTC (KTY83-110, 1kΩ/20°C)
Pin 3:	Filament
Pin 4:	GND

### 3.4 Elektrischer Anschluss

#### Batteriebetrieb


Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist eine geeignete Batterie oder ein entsprechender Akku einzusetzen.

Dazu den rückseitigen Batteriefachdeckel nach unten abziehen und die Batterie wie unten gezeigt einlegen. Den Batteriefachdeckel dann von unten wieder aufschieben, bis er einrastet.




Batterietypen:

- 9V AlMn Blockbatterie Typ 6LR 61; Betriebsdauer max. 40h
- 9V Lithium Blockbatterie; Betriebsdauer max. 100h

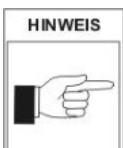


Schwache Batterieleistung wird durch die "BAT"-Anzeige links oben im Display signalisiert. Ist die Batterie verbraucht, schaltet das Gerät aus.

Bei der Entsorgung alter Batterien bitte Hinweis in Abschnitt 6 "Wartung und Service" beachten!

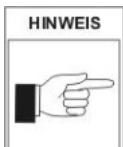

Wiederaufladbare Akkus sind zum Laden aus dem Gerät zu nehmen und geeignete, handelsübliche Ladegeräte zu verwenden.

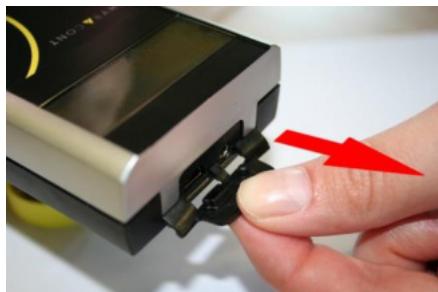

Die Buchsen für Steckernetzteil und USB liegen hinter einem Staubschutzdeckel.


Zum Öffnen den Deckel aufklappen und ein kleines Stück herausziehen!

### Betrieb mit Netzadapter

 Das VD84 kann alternativ zum Batteriebetrieb mit einem externen Steckernetzteil (Zubehör) 12...15V versorgt werden.



Beim Betrieb des Gerätes mit Steckernetzteil muss der Vakuumflansch leitend mit dem Schutzleiter verbunden werden, z.B. durch Kontakt zur geerdeten Vakuumkammer mittels Metall-Spannelement! Ansonsten kann es im Einzelfall zu Messwert-Schwankungen kommen.




- Klinkenbuchse 2,5mm
- 1: 12...15 VDC
  - 2: AGND



Eine eingelegte Batterie kann bei angeschlossenem Steckernetzteil im Gerät verbleiben.  
Zum Aufladen von Akkus sind geeignete, handelsübliche Ladegeräte zu verwenden.

### 3.5 USB Schnittstelle

 

- Minibuchse Typ B
- 1: VCC, +5V
  - 2: Data –
  - 3: Data +
  - 4: GND
  - 5: GND

Der USB-Anschluss kann mit einem PC verbunden werden, um z.B. in Verbindung mit der Windows™ Software VacuGraph™ den Datenspeicher des Vakuummeters auszulesen, Messungen zu dokumentieren oder das Gerät zu konfigurieren.

## 4 Betrieb

### 4.1 Druckmessung

#### 1) Kurzzeit-Betrieb (Auto-Off Mode)

Mode-Taste drücken:



Im Display erscheint der momentan anliegende Druck.

Das Gerät schaltet automatisch nach 20 Sekunden ab.

#### 2) Dauerbetrieb (Cont Mode)

(Nur verfügbar bei ausgeschalteter Datenlogger-Funktion!)

Mode-Taste innerhalb 20 Sekunden ein zweites Mal drücken:



Im Display erscheint der momentan anliegende Druck.

Das Gerät bleibt im Cont-Mode kontinuierlich in Betrieb, bis es von Hand ausgeschaltet wird oder nach Ablauf der Maximal-Betriebszeit automatisch abschaltet (s. Abschnitt 5.4).



Bei weiterem Tastendruck im Cont Mode erfolgt Rückkehr zu 1) Auto-Off Mode.

### 4.2 Druckmessung mit Messwert-Speicherung

Zur Verwendung des VD84 als Druckanzeige mit Messwert-Speicherung ist die Datenlogger-Funktion, wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, zu aktivieren.

#### 1) Kurzzeit-Betrieb (Auto-Off Mode)

Mode-Taste drücken:

 


Im Display erscheint der momentan anliegende Druck.

Das Gerät schaltet automatisch nach 20 Sekunden ab.

2) Gespeicherter Maximalwert:

Mode-Taste nochmals drücken:




Nach weiteren 2s erscheint der gespeicherte Maximaldruck:



Ohne weiteren Tastendruck erfolgt nach 4 Sekunden Rückkehr zu 1).

3) Gespeicherter Minimalwert:

 Mode-Taste nochmals drücken:



Nach weiteren 2s erscheint der gespeicherte Minimaldruck:



Ohne weiteren Tastendruck erfolgt nach 4 Sekunden Rückkehr zu 1).

4) Gespeicherte Werte löschen:

Bei weiterem Tastendruck werden die bisher gespeicherten Min-/Max-Werte sowie der Inhalt des Datenspeichers gelöscht.

Ohne weiteren Tastendruck erfolgt nach 4 Sekunden Rückkehr zu 1).

5) Datenlogger Mode:

Im Display erscheint der momentan anliegende Druck.

Der Messwertspeicher ist gelöscht. Das Gerät befindet sich im Datenlogger Mode und speichert ab sofort neu erfasste Extremwerte und ggfs. bis zu 2000 Messwerte mit der eingestellten Speicherrate (s. Abschnitt 5.1).

Zur Speicherung der Messwerte wird ein batterieunabhängiger Speicherbaustein verwendet, die gespeicherten Extremwerte gehen dagegen bei einem Batteriewechsel verloren.

Die Speicherung wird beendet, sobald der Speicher voll ist, das Gerät abgeschaltet oder via USB an den PC angeschlossen wird (s. Abschnitt 4.3).

Das VD84 bleibt im Datenlogger Mode kontinuierlich in Betrieb, bis es von Hand ausgeschaltet wird oder nach Ablauf der Maximal-Betriebszeit automatisch abschaltet (s. Abschnitt 5.4).

#### Gerät ausschalten:



Zweifach-Tastendruck: Rückkehr nach 1) Auto Off.

### 4.3 PC Mode

Für die Übertragung von Messdaten kann das VD84 über eine USB Schnittstelle mit dem PC verbunden werden.

Die VacuGraph™ Windows™ Software (Zubehör) unterstützt dabei sowohl das Erfassen aktueller Druckwerte (Online-Messung) als auch das Auslesen des VD84 Messwert-Speichers. Die Messwerte werden als Diagramm dargestellt und können zur weiteren Analyse als Textdatei exportiert werden.

Die separat gespeicherten Extremwerte für Minimal- und Maximaldruck können nicht zum PC übertragen werden.

Des Weiteren lassen sich über die VacuGraph Software bequem alle Geräteparameter wie Speicherrate, Anzeigeeinheit oder Gasart-Korrekturfaktor konfigurieren.

Das VD84 schaltet in den PC Mode, sobald eine Kabelverbindung mit einer freien USB-Schnittstelle am PC hergestellt wurde:



Das Gerät ist nun bereit für die bidirektionale Datenübertragung. Die Kommunikation erfolgt gemäß Thyracont Protokoll, ausführliche Detailinformationen hierzu finden Sie in einer gesonderten Beschreibung.

 


**HINWEIS**  
Wenn das VD84 in den PC Mode schaltet, werden die aktuelle Messwertanzeige sowie eine evtl. laufende Datenaufzeichnung beendet!

Nach Trennung der USB Kabelverbindung schaltet das VD84 in den Auto-Off-Mode.

## 5 Konfiguration


Um das VD84 in den Konfigurations-Mode zu schalten:



Bei ausgeschaltetem Gerät die Mode-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint.

### 5.1 Speicherrate

 
Um die Speicherrate einzustellen und damit die Datenlogger-Funktion des VD84 zu aktivieren, schalten Sie das Gerät in den Konfigurationsmode. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät die Mode-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint:



Nach weiteren 5s erscheint in der Anzeige die momentane Einstellung der Speicherrate. Diese kann nun mit Hilfe der Mode-Taste geändert werden: off, HiLo, 1,0s / 2,0s / 10s / 1min / 10min und trig.



 Bei "off" ist die interne Datenspeicherung ausgeschaltet.



Bei "HiLo" werden nur Druck-Minimum und Maximum gespeichert. Die Werte können am Display angezeigt, nicht jedoch zum PC übertragen werden!




Messwertspeicherung alle 1,0 Sekunden.

...



Bei "trig" werden neue Messwert immer nur dann gespeichert, wenn sich der aktuelle Wert um mindestens 2 Digits vom letzten gespeicherten Wert unterscheidet (z.B. 2,3→2,5). Dadurch kann die Datenmenge reduziert und der Speicher optimal ausgenutzt werden.

Bei aktiviertem Datenlogger werden parallel auch die Extremwerte erfasst.

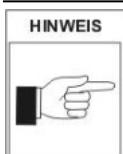

Über die USB Schnittstelle des VD84 können Speicherraten zwischen 1,0s und 6000s frei eingestellt werden. Die zuletzt auf diese Weise eingestellte Speicherrate wird nach der Einstellung "trig" ebenfalls am VD84 zur Auswahl angezeigt.

Ohne weiteren Tastendruck schaltet das Gerät nach ca. 5 Sekunden in den Messmode (Auto-Off). Die zuletzt eingestellte Speicherrate wird übernommen.

## 5.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk abgeglichen. Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Hierzu schalten Sie das Gerät in den Konfigurationsmodus. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät Mode-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint.

Mode-Taste nun mehrmals drücken, bis die Anzeige "CAL" erscheint:

 


### Abgleich Atmosphärendruck


Nach weiteren 5s erscheint die Anzeige:



Zum Nachjustieren des Atmosphärendrucks nun die Mode-Taste drücken:



Danach schaltet das Gerät in den Messmode (Auto-off).

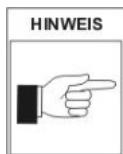

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck ist nur möglich, wenn der vom Gerät gemessene Druck größer 40 mbar ist. Andernfalls findet keine Justierung statt und die Fehlermeldung "Err" erscheint.

## Abgleich Nullpunkt



Zum Nachjustieren des Nullpunkts muss der tatsächliche Druck im Sensor kleiner  $1 \times 10^{-4}$  mbar sein!

Der angezeigte Druck muss kleiner als ca.  $4 \times 10^{-2}$  mbar sein, ansonsten findet keine Justierung statt und die Fehlermeldung "Err" erscheint.

Gerät wie oben beschrieben in den Konfigurationsmode schalten und Mode-Taste mehrmals drücken, bis die Anzeige "CAL" erscheint.

Nach weiteren 5s erscheint die Anzeige:



Nach weiteren 5s erscheint die Anzeige:



Der Justiervorgang dauert einige Sekunden, währenddessen erscheint die Anzeige "CALI".

Ist die Justierung abgeschlossen schaltet das Gerät in Auto-Off-Mode.

## 5.3 Anzeige-Einheit

Um die Anzeige-Einheit einzustellen, schalten Sie das Gerät in den Konfigurationsmode. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät Mode-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint.

Mode-Taste nun mehrmals drücken, bis die Anzeige "unit" erscheint:



Nach weiteren 5s erscheint in der Anzeige die momentan eingestellte Einheit:



Per Tastendruck kann zwischen "mbar", "Torr" und "hPa" gewählt werden.

Ohne weiteren Tastendruck schaltet das Gerät nach ca. 5 Sekunden in den Messmode (Auto-Off). Die zuletzt eingestellte Maßeinheit wird übernommen.

## 5.4 Maximal-Betriebszeit

Im Dauerbetrieb, d.h. im Cont- oder Datenlogger-Mode, bleibt das Gerät eingeschaltet, bis eine maximale Einschaltzeit abgelaufen ist. Um diese Maximalbetriebszeit einzustellen, nach der das Gerät in jedem Fall automatisch abschaltet, das VD84 in den Konfigurationsmode schalten. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät Mode-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint.

Mode-Taste nun mehrmals drücken, bis die Anzeige "hour" erscheint:



Nach weiteren 5s erscheint in der Anzeige die momentan eingestellte Maximalbetriebszeit:



Per Tastendruck eine Zeit von 1h bis 24h oder cont (keine Abschaltung) einstellen.

Ohne weiteren Tastendruck schaltet das Gerät nach ca. 5 Sekunden in den Messmode (Auto-Off). Die zuletzt eingestellte Maximalbetriebszeit wird übernommen.

## 5.5 Gasart-Korrekturfaktor

Die Druckanzeige des VD84 ist gasartabhängig. Das VD84 ist ab Werk auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen, für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5 mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann ein Korrekturfaktor eingegeben werden, welcher unterhalb 0,5 mbar eine korrekte Druckanzeige erzeugt. Die Messwerte des Piranisensors werden dabei im Gerät mit dem Korrekturfaktor multipliziert.

## Korrekturfaktor Pirani:

Ar	1,6	CO <sub>2</sub>	0,89	He	1,0	Ne	1,4
CO	1,0	H <sub>2</sub>	0,57	N <sub>2</sub>	1,0	Kr	2,4

Um die Einstellung des Gasart-Korrekturfaktors zu ändern, das VD84 in den Konfigurationsmode schalten. Dazu bei ausgeschaltetem Gerät Mode-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige "rAtE" erscheint.

Mode-Taste nun mehrmals drücken, bis die Anzeige "corr" erscheint:



Nach weiteren 5s erscheint in der Anzeige der momentan eingestellte Gasart-Korrekturfaktor:




Der Einstellbereich beträgt 0,20 bis 8,00.



Per Tastendruck kann der Wert nun inkrementiert werden. Hält man die Taste hierbei gedrückt, wird der Wert automatisch mit Beschleunigung weiter hochgezählt und beginnt nach 8.00 wieder bei 0.20.

Ohne weiteren Tastendruck schaltet das Gerät nach ca. 5 Sekunden in den Messmode (Auto-Off). Der zuletzt eingestellte Wert des Gasart-Korrekturfaktors wird übernommen.

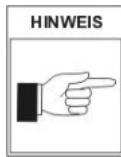

Ist ein Korrekturfaktor eingestellt, wird dies am Display-Rand durch das angezeigt!



ungleich 1,00 unteren Symbol "S1"

## **6 Wartung und Service**

**WARNUNG**

Vorsicht bei kontaminierten Teilen!

 
Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VD84 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.

**ACHTUNG**

Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!

**HINWEIS**

Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

### Fehlermeldungen und Störungen

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren
Anzeige "ur"	Messbereich unterschritten	(Druck < $1 \times 10^{-3}$ mbar)
Fehlermeldung "Err"	Justierung bei falschem Druck durchgeführt  Messwertabweichung übersteigt den Justierbereich	Anzeigedruck muss bei Atmosphärenabgleich >40mbar, bei Nullabgleich < $4 \times 10^{-2}$ mbar sein  Gerät einschicken
Fehlermeldung "Err1"	Sensor nicht angeschlossen  Sensor defekt	Steckverbindung prüfen  Gerät einschicken

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Thyracont WEEE Reg.Nr.: DE 79715790

Gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und ElektroG3, dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, darf dieses Gerät nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden. Bezuglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service bzw. senden Sie das Gerät mit einer beigelegten Kontaminationsbescheinigung zur kostenlosen Entsorgung an uns zurück. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

Sofern sich im Gerät Batterien oder Akkus befinden, die nicht mehr leistungsfähig sind, müssen diese entnommen und ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden. Der Endnutzer ist gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet, sie dürfen nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden. Batterien oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb - Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei


Cd - Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg - Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass die gekennzeichneten Produkte nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.

## 7 Technische Daten

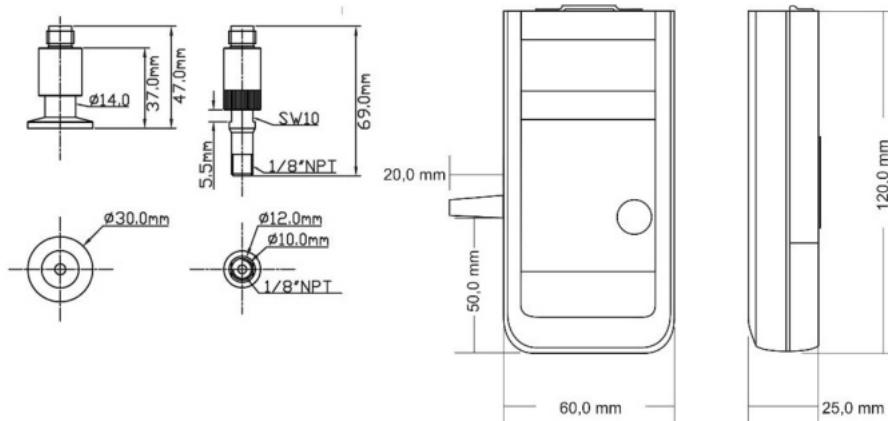

Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit Pirani (gasartabhängig)
Materialien mit Vakuum-kontakt	Edelstahl 1.4305, Nickel, Wolfram, Glas
Messbereich	100 - $1,0 \times 10^{-3}$ mbar (75 - $1,0 \times 10^{-3}$ Torr) zulässige Überlast 4 bar abs.
Auflösung	100 - 10 mbar: 1 mbar < 10 mbar: 2stellige Mantisse, mit einer Nachkommastelle
Genauigkeit	100 - 20 mbar: ca. 30% v. Messwert 20 - $1,0 \times 10^{-2}$ mbar: 10% v. Messwert
Messzyklus	1,0 s
Speicherrate	1 ... 6000 s
Umgebungstemperatur	+5...+50 °C
Lagertemperatur	-20...+60 °C
Spannungsversorgung	9 V Batterie oder 12...15 VDC extern
Elektrischer Anschluss	Klinkenbuchse 2,5 mm für Steckernetzteil
Leistungsaufnahme	ca. 110 mW (getaktete Messung)
Betriebsdauer	Li-Batterie: <100 h, 6LR61Alkali: <40 h
Serielle Schnittstelle	Mini-USB, Typ B, 5polig, weiblich, Virtual Com Port Protokoll
Vakuumanschluss	Kleinflansch DN16 ISO KF oder 1/8" NPT Außengewinde
Anzeige	LCD 12 mm
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 200 g (inkl. Batterie)

## Konformitätserklärung



## EU Konformitätserklärung *EU Declaration of Conformity*

**Adresse / Address:** Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

**Produkt:** Kompakt Vakuummeter  
**Product:** Compact Vacuum Meter

**Typ / Type:** VD80, VD81, VD83,  
VD84/1, VD84/2, VD85

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)  
2011/65/EU EC directive on RoHS

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
*The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:*

EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B  
EN IEC 63000:2018

Passau, 11.11.2021

Frank P. Goss

Frank P. Salzberger, Geschäftsführer



## Content

<b>1</b>	<b>Safety Instructions.....</b>	<b>24</b>
<b>2</b>	<b>The VD84.....</b>	<b>25</b>
2.1	For Orientation .....	25
2.2	Delivery Content.....	25
2.3	Product Description .....	25
2.4	Overview .....	27
<b>3</b>	<b>Installation .....</b>	<b>28</b>
3.1	Installation Notes.....	28
3.2	Vacuum Connection .....	28
3.3	Sensor Connector .....	29
3.4	Electrical Connection .....	29
3.5	USB Interface .....	30
<b>4</b>	<b>Operation .....</b>	<b>31</b>
4.1	Pressure Display .....	31
4.2	Pressure Display with Data Logging .....	31
4.3	PC Mode .....	33
<b>5</b>	<b>Configuration.....</b>	<b>34</b>
5.1	Logging Rate .....	34
5.2	Adjustment .....	35
5.3	Pressure Units.....	36
5.4	Maximum Operation Time .....	37
5.5	Gas Correction Factor.....	38
<b>6</b>	<b>Maintenance and Service .....</b>	<b>39</b>
<b>7</b>	<b>Technical Data.....</b>	<b>41</b>
	Declaration of Conformity.....	42

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max Emanuel Straße 10  
D 94036 Passau  
Tel.: +49 851 959860  
email: info@thyracont-vacuum.com  
Internet: http://www.thyracont-vacuum.com

## 1 Safety Instructions

- Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VD84. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

### Pictogram-Definition



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, its handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

## 2 The VD84

### 2.1 For Orientation

These operating instructions describe installation and operation of products with article numbers VD84.

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

### 2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VD84
- VSP841 or VSP842 Pirani sensor
- Protective cover
- Operating instructions
- AIMn block battery 9V

Available Accessories:

- Protective case, VD8CASE
- External plug-in power supply 15V, VD8N4
- AIMn block battery 9V, VD8ALK
- Windows-Software VacuGraph, VGR
- Interface cable USB, WUSB0002

### 2.3 Product Description

The VD84 compact vacuum meter is measuring total gas pressure in the range  $100 - 1 \times 10^{-3}$  mbar.

The unit is equipped with a Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flanges. When using a suitable battery, the instrument can also be operated completely under vacuum.

Pressure is displayed continuously over the whole measurement range.

Due to the integrated data logger functionality it is possible to store up to 2000 measurements in the vacuum meter. By means of the USB interface you can transmit the stored measurement data to a PC or record measurements online on PC as well.

#### Measurement Principle

The VD84 is operated with an external Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. In a bridge circuit the filament is heated to constant temperature, the necessary bridge voltage is a measure for total gas pressure.

### Warm-up-time

Pressure is displayed immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy in fine vacuum range it can be appropriate to allow for stabilization time of 2 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

### Accuracy

The unit is factory adjusted. Through contamination, ageing or extreme climatic conditions the need for readjustment may arise.

Accuracy therefore may be reduced in the range below  $10^{-2}$  mbar and above 20 mbar.

### Dependency on gas type

Due to the Pirani sensor, measurements are depending on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0,5 mbar.

For other gas types a correction factor can be entered which produces correct pressure readings below 0,5 mbar (see chapter 5.5).

## Proper Use

The VD84 serves exclusively to provide total pressure measurements in gaseous media in the range 100 –  $1 \times 10^{-3}$  mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

## Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.


**CAUTION**



The device is not designed for use in corrosive gas atmosphere. Aggressive media such as halogenides, carbon or oxygen plasma can reduce sensor life-time!

Dust, oil or condensing vapours will affect sensor performance and may cause malfunction!

## 2.4 Overview

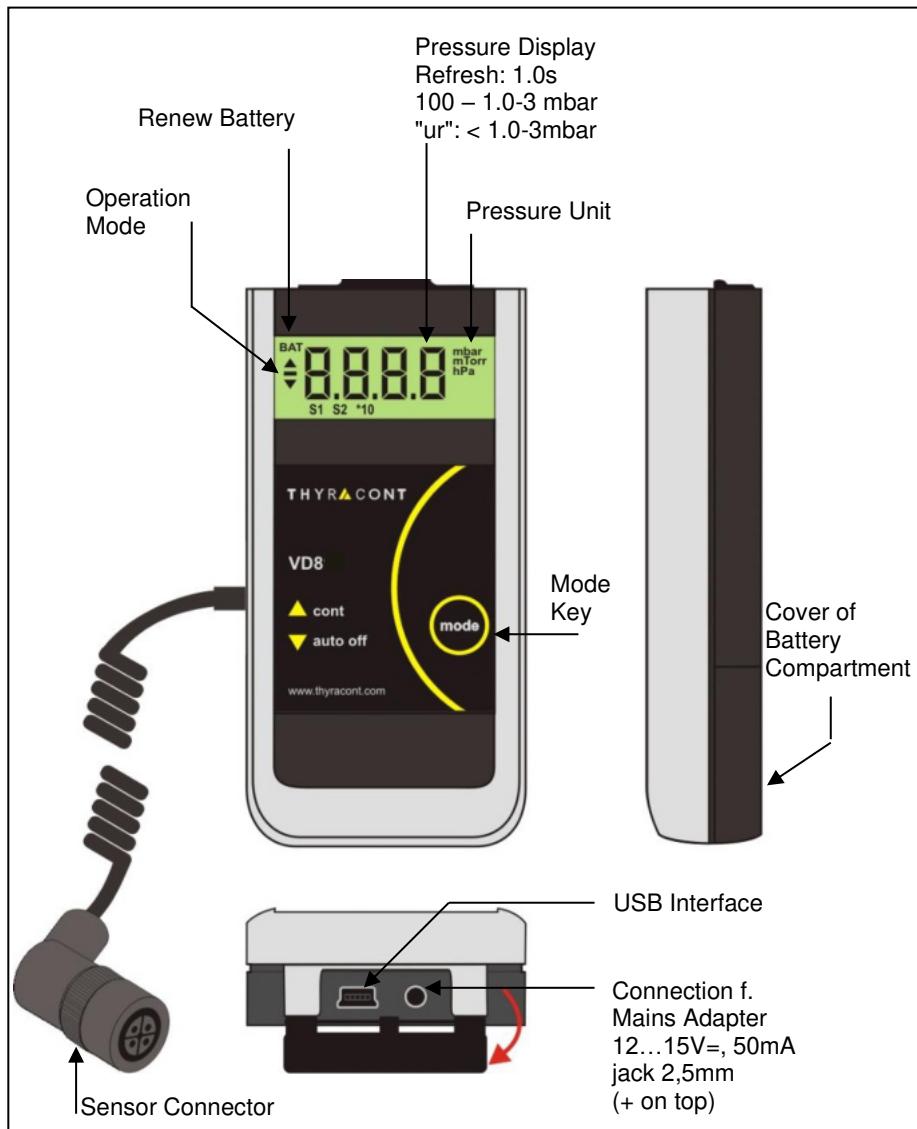

## 3 Installation

### 3.1 Installation Notes

**WARNING**

Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

**Installation location:** Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5°C ... +50°C

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa (mbar)

### 3.2 Vacuum Connection

**CAUTION**

Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component.

Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF or NPT thread; the vacuum vessel and thus the sensor should be electrically grounded. If a tube connection is made the sensor should be separately grounded or alternatively the VD84 should be powered by battery!
- Use metal clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

**WARNING**

#### Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around!


**WARNING**

#### Overpressure in the vacuum system 1.5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

### 3.3 Sensor Connector

The plug at the end of the spiral cable is used for connecting an external Pirani sensor type VSP841 or VSP842.

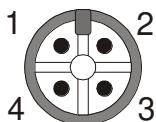

1	Plug	Type Binder Series 713, 4pin, female
	Pin 1:	PTC (KTY110, 2kΩ/20°C)
	Pin 2:	PTC (KTY83-110, 1kΩ/20°C)
4	Pin 3:	Filament
	Pin 4:	GND

### 3.4 Electrical Connection

#### Battery operation

Before operating the VD84 insert a suitable battery or rechargeable battery. For this purpose pull the battery cover on the back of the unit downwards and insert the battery as shown on the pictures below. Close the cover again by pushing it upwards until it snaps into position.



Battery types:


- 9V AlMn block battery type 6LR 61; lifetime max. 40h
- 9V Lithium block battery; lifetime max. 100h



Poor battery power is indicated by the "BAT"-prompt in the upper left corner of the display. The device still can be used. Only when the battery is flat the vacuum meter is switched off.  
For disposal of worn batteries please see notes in chapter 6 "Maintenance and Service"!



Rechargeable batteries have to be removed for charging. Please use suitable, commercially available chargers.

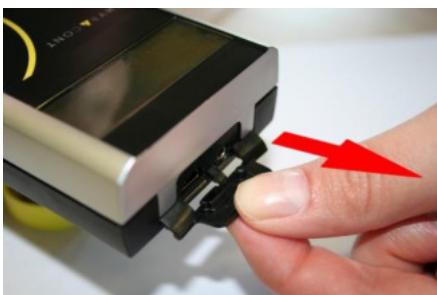

The sockets for the plug-in power supply and USB are located behind a protective rubber lid.

To access the sockets please carefully open the lid and pull it out slightly!


### **Operation with external mains adapter**

 Alternatively to battery operation the VD84 can be supplied by an external 12...15V plug-in mains adapter (accessory).

**PLEASE NOTE**



When the vacuum meter is operated with an external mains adapter the vacuum flange must be connected to protective earth, e.g. by metallic contact with the grounded vacuum chamber via metal clamp! Otherwise fluctuating pressure readings may occur.



- 1: jack plug 2,5mm  
1: 12...15 VDC  
2: AGND

**PLEASE NOTE**



An inserted battery can be left in the VD84 when a plug-in mains adapter is used.

For the recharging of batteries suitable, commercially available chargers have to be used.

### **3.5 USB Interface**



- Mini Jack Type B  
1: VCC, +5V  
2: Data –  
3: Data +  
4: GND  
5: GND

The USB interface can be connected to a PC. In combination with the VacuGraph™ Windows™ software, for instance, you can read-out the data memory of your VD84, transmit measurements online to the computer or configure the vacuum meter.

## 4 Operation

### 4.1 Pressure Display

#### 1) Short-Term Operation (Auto-Off Mode)

Press Mode-Key:



The actual pressure is displayed.

After 20 seconds the vacuum meter is automatically switched off.

#### 2) Continuous Operation (Cont Mode)

(Available only when data logger function is disabled!)

Press Mode-Key again within 20 seconds:



The actual pressure is displayed.

In Cont Mode the instrument keeps operating continuously, until it is switched-off manually or, after the maximum operation time has elapsed, automatically (see chapter 5.4)



On further keystroke in Cont Mode the unit returns to 1) Auto-Off Mode.

### 4.2 Pressure Display with Data Logging

To operate your VD84 as a pressure display with data logger functionality activate the logging function as described in chapter 5.1.

#### 1) Short-Term Operation (Auto-Off Mode)

Press Mode-Key:



The actual pressure is displayed.

After 20 seconds the vacuum meter is automatically switched off.

2) Stored Maximum Pressure:

Press Mode-Key again:



After two more seconds the stored maximum pressure is displayed:



Without further keystroke: return to 1) after 4s.

3) Stored Minimum Pressure:

Press Mode-Key again:



After two more seconds the stored minimum pressure is displayed:



Without further keystroke: return to 1) after 4s.

4) Delete Memory:

On further keystroke the stored Min-/Max-values as well as the data memory are deleted.

Without further keystroke: return to 1) after 4s.

5) Data Logger Mode:

The actual pressure is displayed.

The data memory is deleted. The VD84 is in Data Logger Mode and from now on stores new extremal pressure values and –if applicable- up to 2000 measurements with the preset logging rate (see chapter 5.1).

For data storage a battery-independent memory-IC is used whereas the stored extremal values are lost when the battery is exchanged.

Data logging is stopped if no further memory is available, when the vacuum meter is switched-off or when it is connected to a PC via USB (see chapter 4.3).

In the Data Logger Mode the VD84 keeps operating continuously until it is switched-off manually or, after the maximum operation time has elapsed, automatically (see chapter 5.4).

#### Switch-off the vacuum meter:



Press Mode-Key twice: return to 1) Auto-Off Mode.

### 4.3 PC Mode

For data transmission the VD84 can be connected to a PC via USB interface.

The VacuGraph™ Windows™ Software (accessory) supports online recording of measurements as well as the read-out of the VD84 data memory. Measurements are plotted as a diagram and can be exported as text file for further analysis.

The separately saved values of minimum and maximum pressure cannot be transmitted to the PC.

Further you can perform any parameter settings such as logging rate, display unit or gas correction factor easily by means of the VacuGraph™ software.

The VD84 is switched into PC Mode as soon as a cable connection with a free PC USB port is established:



The VD84 is now ready for bidirectional data transmission. The communication is performed according to the Thyracont protocol; detailed information is available in a separate description.

 


When the VD84 is switched into PC Mode, actual pressure display as well as any data logging is stopped!

After the USB cable is disconnected the VD84 switches into Auto-Off Mode.

## 5 Configuration


To switch the VD84 into Configuration Mode:



with the instrument switched-off hold the Mode-Key pressed for approx. 5 seconds, until the display shows "rAtE".

### 5.1 Logging Rate

 To set the logging rate of your VD84 and thereby activate the data logging functionality, switch the unit into Configuration Mode. For this the instrument must be switched-off. Hold the Mode-Key pressed then, until the display shows "rAtE":



After additional 5s the current rate setting for internal data logging is displayed and can now be adjusted by means of the Mode-Key:  
off, HiLo, 1,0s / 2,0s / 10s / 1min / 10min und trig.



"off" : data logging is disabled.



"HiLo" means that only minimum and maximum pressure is stored. These values can be displayed but cannot be transmitted to a PC!



Save measurements every 1.0 seconds.

...



"trig" means that new measurements are saved only if the new value differs more than 2 digits from the one that was stored last (e.g. 2.3 → 2.5). Data volume is reduced this way and optimum memory utilization achieved.

When data logging is active minimum and maximum pressure are recorded simultaneously.



Via USB interface the user can set logging rates between 1,0s and 6000s arbitrarily! The logging rate which was set last this way is also available for choice in the VD84 display and shown after "trig".

Without further keystroke the vacuum meter is switched into Auto-Off Mode after 5 seconds. The last settings are saved.

## 5.2 Adjustment

The instrument is factory adjusted. Through use under different climatic conditions, through extreme temperature changes, ageing or contamination readjustment can become necessary.

To adjust your VD84, switch the unit into Configuration Mode. For this the instrument must be switched-off. Hold the Mode-Key pressed then, until the display shows "rAtE".

Then press Mode-Key several times, until the display shows "CAL":



### Adjustment on Atmosphere Pressure

After 5 more seconds the display shows:



Press the Mode-Key now to adjust the gauge on atmosphere pressure:



During the adjustment procedure the display shows "CALI".

Afterwards the unit switches to Auto-Off Mode.



Adjustment on atmosphere pressure is possible only if the actual pressure is above 40 mbar. Otherwise adjustment is denied and the error message "Err" displayed.

## Adjustment on Zero Pressure

**PLEASE NOTE**



For adjustment on zero pressure the actual pressure inside the sensor has to be less than  $1 \times 10^{-4}$  mbar!

 
The pressure reading must be less than  $4 \times 10^{-2}$  mbar, otherwise adjustment is denied and the error message "Err" displayed.

Switch the unit to Configuration Mode like described above and press Mode-Key several times, until "CAL" is displayed.

After 5 more seconds the display shows:



After 5 more seconds the display shows:



Press Mode-Key for adjustment. During the adjustment procedure the display shows "CALI".

When the adjustment procedure is finished, the unit switches to Auto-Off Mode.

## 5.3 Pressure Units

To set the displayed pressure unit, switch the VD84 into Configuration Mode. For this the instrument must be switched-off. Hold the Mode-Key pressed then, until the display shows "rAtE".

Then press Mode-Key several times, until the display shows "unit":



After 5 more seconds the current unit setting is displayed:



Using the Mode-Key you can now select "mbar", "Torr" or "hPa".

---

Without further keystroke, the unit switches to Auto-Off Mode after approx. 5 seconds. The last settings are saved.


## 5.4 Maximum Operation Time

When operating continuously in Cont Mode or Data Logger Mode the unit stays switched-on, until a selected maximum operation time has elapsed. To set this maximum operation time, after which the unit is automatically turned-off anyway, switch the VD84 into Configuration Mode. Therefore the instrument must be switched-off. Hold the Mode-Key pressed then, until the display shows "rAtE".

Then press Mode-Key several times, until the display shows "hour":



After 5 more seconds the current setting of maximum operation time is displayed:

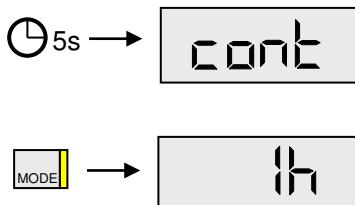

Using the Mode-Key you can now select a timespan from 1h to 24h or cont (no switch-off).

Without further keystroke, the unit switches to Auto-Off Mode after approx. 5 seconds. The last settings are saved.

## 5.5 Gas Correction Factor

The pressure reading of your VD84 depends on type and composition of the gas being measured. The device is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air, for He and CO the deviation can be neglected below 0.5 mbar. For other gases a correction factor can be set which produces correct readings below 0.5 mbar. The measurements of the Pirani sensor are hereby multiplied with the correction factor.

Correction factor Pirani:

 
Ar	1,6	CO <sub>2</sub>	0,89	He	1,0	Ne	1,4
CO	1,0	H <sub>2</sub>	0,57	N <sub>2</sub>	1,0	Kr	2,4

To adjust the gas correction factor, switch the unit into Configuration Mode. For this the instrument must be switched-off. Hold the Mode-Key pressed then, until the display shows "rAtE".

Then press Mode-Key several times, until the display shows "corr":



After 5 more seconds the current factor setting is displayed:



Without further keystroke, the unit switches to Auto-Off Mode after approx. 5 seconds. The last setting of the gas correction factor is saved.



If a correction factor different set, symbol "S1" is shown at boundary of the display!



from 1,00 is  
the lower

## 6 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!

Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on the VD84, please send the instrument to us for repair.



The unit is not planned for customer repair!



Malfunction of the unit, which are caused by contamination or break of filament are not covered by warranty.

### Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
display shows "ur"	pressure under range	(pressure < $1 \times 10^{-3}$ mbar)
error message "Err"	adjustment done at wrong pressure  measurement error out of adjustment range	displayed pressure must be >40mbar f. atmosphere adjustment, < $4 \times 10^{-2}$ mbar f. zero adjustment  send unit for repair
error message "Err1"	sensor not connected  defective sensor	check connection and plug  send unit for repair

---

**Important notes for disposal**

Thyracont WEEE Reg.No.: DE 79715790

According to WEEE directive 2012/19/EU and ElektroG3, the national law regarding distribution, withdrawal and environmentally acceptable disposal of electric and electronic equipment, this product must not be dumped in normal unsorted waste. For withdrawal and free disposal of used appliances please contact your Thyracont service or return the product with a filled-in declaration of contamination. Alternatively you can dispose used appliances at officially set-up collecting points.

If your instrument contains batteries or rechargeable batteries, these must be removed and properly disposed in compliance with applicable national directives. The end user is legally obligated to return used batteries, they must not be dumped in normal unsorted waste. Batteries or rechargeable batteries may contain harmful substances or heavy metals, symbols shown on the battery have the following meaning:

Pb - battery contains more than 0,004 mass percent of lead


Cd - battery contains more than 0,002 mass percent of cadmium

Hg - battery contains more than 0,0005 mass percent of mercury



The symbol of a crossed dustbin denotes that marked products must not be dumped in normal unsorted waste, but must be returned at officially set-up collecting points.

## 7 Technical Data

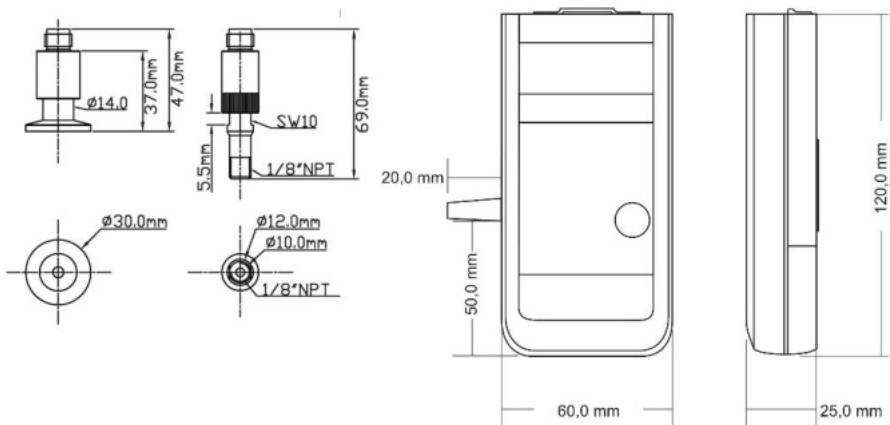

Measurement Principle	heat conduction Pirani (depending on gas type)
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4305, nickel, tungsten, glass
Measuring Range	100 - $1.0 \times 10^{-3}$ mbar (75 - $1.0 \times 10^{-3}$ Torr) admissible overload 4 bar abs.
Resolution	100 - 10 mbar: 1 mbar < 10 mbar: 2 digits mantissa, 1 decimal place
Accuracy	100 - 20 mbar: approx.. 30% f. reading 20 - $1.0 \times 10^{-2}$ mbar: 10% f. reading
Measuring Rate	1.0 s
Logging Rate	1 ... 6000 s
Operating Temperature	+5...+50 °C
Storage Temperature	-20...+60 °C
Power Supply	9 V battery or 12...15 VDC external
Electrical Connection	mini-jack 2.5 mm for plug-in power supply
Power Consumption	approx. 110 mW (clocked)
Operation Time	Li-battery: <100 h, 6LR61 Alkaline: <40 h
Serial Interface	Mini-USB, Type B, 5pin, female, Virtual Com Port protocol
Vacuum Connection	Small flange DN16 ISO KF
Display	LCD 12 mm
Protection Class	IP 40
Weight	200 g (incl. battery)

**Declaration of Conformity****EU Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of Conformity*

**Adresse / Address:** Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

**Produkt:** Kompakt Vakuummeter  
**Product:** Compact Vacuum Meter

**Typ / Type:** VD80, VD81, VD83,  
VD84/1, VD84/2, VD85

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

2014/30/EU                   **Electromagnetic Compatibility (EMC)**  
2011/65/EU                   **EC directive on RoHS**

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
*The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:*

EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B  
EN IEC 63000:2018

Passau, 11.11.2021

Frank P. Salzberger, Geschäftsführer

## UK Declaration of Conformity

We

Company name: Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Postal address: Max Emanuel Straße 10  
City: Passau  
Postal code: 94036  
Country: Germany  
Web site: <https://www.thyracont-vacuum.com>

Declare that this Declaration is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus model/Product: Piezo / Pirani Compact Vacuum Meter  
Type: VD81, VD83, VD84/1, VD84/2, VD85  
Batch: ---  
Serial number: ---

Object of the Declaration:

Handheld Vacuum Meter

The object of the Declaration described above is in conformity with the following United Kingdom Regulations:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016 No. 1091, as amended by SI 2019 No. 696)

RoHS directive (Restriction of the use of hazardous substances) (SI 2012 No. 3032 as amended by SI 2020 No. 1647  
SI 2021 No. 422 and SI 2019 No. 492)

The following designated standards have been applied:

EN 61326-1:2013 EN IEC 63000:2018

Approved Body (where applicable):

4 digit Approved Body number:

Name of Approved Body

---

Reference number of the certificate of the Approved Body

Role of the Approved Body (e.g. type examination or production control)

Additional information:

---

Signed for and on behalf of:

Passau

11.11.2021

Date of issue



Frank P. Salzberger, General Manager

Name, function, signature

vd84-220101