

**PTL51D, PTL53D  
PTL51U3, PTL53U3, PTL51U5, PTL53U5**

**Vakuum Transmitter  
Vacuum Transducer**



---

**Betriebsanleitung  
Operating Instructions**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Hinweise für Ihre Sicherheit</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Vakuum Transmitter PTL</b>	<b>5</b>
2.1	Zur Orientierung . . . . .	5
2.2	Lieferumfang . . . . .	5
2.3	Produktbeschreibung . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>6</b>
3.1	Hinweise zur Installation . . . . .	6
3.2	Vakuumanschluss . . . . .	6
3.3	Elektrischer Anschluss . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Betrieb</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>10</b>
5.1	Die serielle Schnittstelle des PTL . . . . .	10
5.2	Parameterübersicht . . . . .	11
5.3	Geräte-Parameter und Information . . . . .	11
5.4	Messwertabfrage . . . . .	12
5.5	Streaming Modus . . . . .	12
5.6	Low-Pass Filter . . . . .	13
5.7	Nachjustieren . . . . .	14
5.8	Sensor Parameter . . . . .	15
5.9	VacuGraph™ Software . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Wartung und Service</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>22</b>

Hersteller:  
 Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
 Max-Emanuel-Straße 10  
 D-94036 Passau  
 Tel.: ++49/851/95986-0  
 E-Mail: [info@thyracont-vacuum.com](mailto:info@thyracont-vacuum.com)  
 Internet: <https://www.thyracont-vacuum.com>

## 1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das PTL unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP67, d.h. die Geräte sind staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien, z. B. infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

### Piktogramm-Definitionen



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Gefahr von Personenschäden

## 2 Vakuum Transmitter PTL

### 2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern PTL51D, PTL53D, PTL51U3, PTL52U3, PTL51U5, PTL53U5.

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

### 2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- Transmitter PTL
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

### 2.3 Produktbeschreibung

Die Vakuum Transmitter PTL dienen sowohl zur Absolutdruck-Messung in gasförmigen Medien im Bereich  $5,0 \times 10^{-5}$  - 2000 mbar, als auch zur Relativdruck-Messung im Bereich von maximal -1060 ... +1200 mbar. Das Gerät kann gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Es überträgt Messwerte und Daten per RS485 Schnittstelle (siehe Abschnitt 5.1) und darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Das PTL ist mit einem metallgedichteten Kombinationssensor des Typs Piezo / Pirani ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flansch- bzw. Schraubverbindungen angeschlossen werden. Zusätzlich enthält das Gerät einen piezoresistiven Sensor zum Erfassen des Umgebungsdruckes.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das PTL dient ausschließlich der Messung von Absolut- und Relativdruck in gasförmigen Medien. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden. Die zulässige Überlast des Sensors ist unbedingt zu beachten.

#### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind.

- Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein, es erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch.

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

Das Gerät ist für die Integration in ein größeres System in der Endanwendung vorgesehen. Die Eignung der endgültigen Kombination ist in der Endanwendung zu bewerten.



Das Gerät ist nicht zum Einsatz in Verbindung mit Korrosivgas vorgesehen. Aggressive Medien wie Halogenide, Kohlenstoff- oder Sauerstoff-Plasmen können die Lebensdauer des Sensors reduzieren!

Ölnebel, Staub und Kondensat beeinträchtigen die Funktion des Sensors und können zum Ausfall führen!

## 3 Installation

### 3.1 Hinweise zur Installation



Das Gerät darf nur von geschultem Personal installiert werden!  
Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

**Aufstellungsort:** Innenräume, Aufstellungshöhe max. 2000 m über NHN

Temperatur: +5 °C ... +60 °C

Rel. Luftfeuchte: max. 80% bis 30 °C, max. 50% bei 40 °C, nicht betauend

Luftdruck: 800 - 1060 hPa (mbar)

### 3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.

Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss fachgerecht herstellen
- Für Kleinflansch-Verbindung Metall-Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen, Dichtringe mit Zentrierring verwenden

- Sicherstellen, dass der Sensorflansch mit dem Schutzleiter verbunden ist, beispielsweise durch metallischen Kontakt zur geerdeten Vakuumkammer (metallische Spannelemente)

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung und Ausfall des Geräts führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Transmitter ist in dieser Lage ab Werk justiert.



### **Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar**

Versehentliches Öffnen von Spannelementen bzw. Gewindeanschlüssen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



### **Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar**

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen!

### 3.3 Elektrischer Anschluss

Die externe Spannungsquelle zur Versorgung des Transmitters darf nur an Versorgungsungen der max. Überspannungskategorie II angeschlossen werden und benötigt in jedem Fall eine Abschaltfunktion.

Das Gerät darf nur von einem zertifizierten Netzteil versorgt werden, das die Anforderungen der nationalen Behörden erfüllt und eine verstärkte oder doppelte Isolierung zum Schutz vor elektrischem Schlag mit Ausgangsspannungen unterhalb der Grenzwerte von 6.3.1 / 6.3.2 von 61010-1 bietet oder 30 VAC und 42,4 V Spitze oder 60 VDC max. (24 VDC nominal) und energiebegrenzte Ausgänge gemäß 9.4 (LPS oder CEC / NEC Class2) besitzt.

Das Gerät darf nur mit einem zertifizierten Netzteil versorgt werden, welches gemäß seinen spezifizierten Umgebungsbedingungen verwendet wird. Für den Einsatz zwischen 40 und 60 °C Umgebungstemperatur ist entsprechend ein geeignetes Netzteil erforderlich.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Stecker M5 4polig, A-codiert, männlich



Pin1: Supply GND  
 Pin2: Voltage Supply +5 VDC  
 Pin3: RS485A / TxD  
 Pin4: RS485B / RxD



Die Gehäuseverschraubung ist mit Shield/PE zu verbinden. Verwenden Sie ausschließlich geschirmte Messkabel mit paarweise verdrehten Leitungen. Es wird empfohlen, Abschirmung und Speisserde beim Speisegerät mit Erdung zu verbinden.



Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Transmitter führen!



## 4 Betrieb

### Messprinzip

Der Vakuum Transmitter PTL besitzt eine interne Kombination aus einem piezoresistiven Membransensor und einem Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Ein weiterer piezoresistiver Sensor dient zur Erfassung des Umgebungsdruckes.

Unter Einwirkung des Druckes verformt sich die dünne Membran des Piezosensors, auf deren Rückseite eine Widerstands-Messbrücke aufgebracht ist. Die dabei auftretende Verformung der Messbrücke ist ein Maß für den auf die Membran wirkenden Absolutdruck.

Beim Wärmeleitungssensor wird ein Wendel-Filament in einer Wheatstone Brückenschaltung auf eine konstante Temperatur aufgeheizt. Die notwendige Brückenspannung ist ein Maß für den Absolutdruck.

Zur Ausgabe des Relativdruckes wird von dem im Sensorflansch gemessenen Absolutdruck der separat erfasste Umgebungsdruck subtrahiert.

### Ausgangssignal

Der gemessene Druckwert kann über die serielle RS485 Schnittstelle des Transmitters digital ausgelesen werden. Darüber hinaus können verschiedene Parameter wie Gasart-Korrekturfaktoren programmiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 5.

### Status LED

Im Normalbetrieb blinkt die Status LED des Geräts grün im Piezobereich bzw. leuchtet dauerhaft grün im Piranibereich. Eine Betriebsstörung wird durch eine rote LED signalisiert.

### Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt ca. 2 s nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit kann es -auch nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 5 Minuten zu beachten.

### Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 5 VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

### Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal des Piranisensors ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen. Für andere Gase können Korrekturfaktoren für den Piranisensor gesetzt werden, so dass unterhalb 0,1 mbar eine korrekte Druckausgabe resultiert (siehe Abschnitt 5.8).

## 5 Kommunikation

### 5.1 Die serielle Schnittstelle des PTL

Transmitter PTLxxD verfügen über eine RS485 Schnittstelle, PTLxxU3 und PTLxxU5 über UART Schnittstellen. Die Geräteadresse zur Kommunikation über RS485 kann per Softwarebefehl eingestellt werden.

Bei der Kommunikation werden die Telegramme gemäß Thyracont Protokoll Version V2 als ASCII-Code übertragen. Ausführliche Informationen hierzu im »Thyracont Communication Protocol«.

Download unter: [www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/downloadcenter/](http://www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/downloadcenter/)

#### **Schnittstellen-Parameter:**

9,6 / 14,4 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 / 250 kBd, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität



Nach dem Einschalten startet der Transmitter mit 9,6 kBd. Danach kann die Baudrate mit dem Softwarebefehl »Baud Rate« verändert werden. Die Einstellung wird nicht gespeichert, falls der Transmitter von der Spannungsversorgung getrennt wird.

## 5.2 Parameterübersicht

Command	Code
Type of Device	TD
Product Name	PN
Serial Number Device	SD
Serial Number Head (Sensor)	SH
Device Address	DA
Version Device	VD
Version Firmware	VF
Baud Rate	BR
Response Delay	RD
Device Restart	DR
Measurement Range	MR
Measurement Value	MV
Measurement Value 1 (Pirani)	M1
Measurement Value 2 (Piezo)	M2
Measurement Value 7 (Relative Pressure)	M7
Streaming Mode	SM
Low-Pass Filter	LF
Adjust High (Atmosphere Pressure)	AH
Adjust Low (Zero Pressure)	AL
Sensor Transition	ST
Gas Correction Factor 1 (Pirani)	C1
Degree of Sensor Wear	PM

## 5.3 Geräte-Parameter und Information

### Type of Device (TD):

Abfragen des Gerätetyps, z.B. PTL5XD

### Product Name (PN):

Abfragen des Produktnamens (entspricht der Artikelnummer)

### Serial Number Device (SD):

Abfragen der Geräte-Seriennummer

### Device Address (DA):

Einstellen der Geräteadresse zur Kommunikation

### Version Device (VD):

Abfragen der Hardware-Versionsnummer des Geräts

### Version Firmware (VF):

Abfragen der Firmware-Versionsnummer des Geräts

**Baud Rate (BR):**

Einstellen der Baudrate zur Datenübertragung

Wertebereich: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400 Bd

**Response Delay (RD):**

Abfragen und Einstellen der Wartezeit zwischen dem Empfang eines Telegramms und dem Senden der Antwort.

Wertebereich: 1 ... 99999  $\mu$ s (Default 5500  $\mu$ s)

**Device Restart (DR):**

Geräte-Reset durchführen (auch die Baudrate wird zurückgesetzt auf 9600 Bd)

## 5.4 Messwertabfrage

**Measurement Range (MR):**

Abfragen des Messbereichs

**Measurement Value MV:**

Abfragen des aktuell gemessenen Druckwertes

**Measurement Value M1:**

Abfragen des aktuell vom Pirani-Sensor gemessenen Druckwertes

**Measurement Value M2:**

Abfragen des aktuell vom Piezosensor gemessenen Druckwertes

**Measurement Value M7:**

Abfragen des aktuellen Relativ-Druckwertes

## 5.5 Streaming Modus

**Streaming Mode (SM):**

Um das Verhalten des Transmitters den Prozessanforderungen optimal anzupassen, können mit diesem Parameter über einen Streaming Mode Messwerte schneller abgerufen werden. Dabei sendet das Gerät automatisch fortwährend neue Messwerte, ohne dass es zuvor eines Abfragebefehls bedarf. Die Baudrate muss dafür auf mindestens 38400 Bd eingestellt sein.

Folgende Optionen können konfiguriert werden:

- »2«: Streaming eingeschaltet
- »4«: Streaming eingeschaltet, frameless Mode (verkürztes Übertragungstelegramm)



Teilen sich mehrere Geräte einen Bus, so darf zur gleichen Zeit immer nur ein einziges den Streaming Mode nutzen.



Der Streaming Modus wird beendet, sobald der Transmitter ein beliebiges gültiges Befehlsstelegramm empfängt.

## 5.6 Low-Pass Filter

### Low-Pass Filter (LF):

Messgeräte nutzen üblicherweise Low-Pass Filter, um die Qualität des Messergebnisses zu verbessern. Generell führt eine höhere Filterkonstante zu geringerem Rauschen der Messung, andererseits aber zu höherer Gruppenverzögerung und stärkerer Dämpfung schneller Messwertänderungen. Entsprechend erzeugt weniger Filterung mehr Rauschen der Messung bei kleinerer Gruppenverzögerung und geringer Dämpfung. Die Werkseinstellung von 50% stellt in den meisten Fällen einen guten Kompromiss dar. Je nach Anforderung lässt sich die Filterkonstante an die Anwendung anpassen, indem Parameter »Low-Pass Filter« (LF) auf Werte zwischen 100% (maximale Filterung) and 0% (Filterung aus) gesetzt wird. Die Einstellung bleibt bis zum nächsten Geräte-Reset bestehen.

Wertebereich: 0 ... 100



Eine Änderung der Filterkonstanten beeinflusst auch das Verhalten anderer Funktionen, wie z.B. der Justierung des Sensors.

## 5.7 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 5 V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen.

Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren der Sensoren erforderlich machen.

### Adjust High (AH)

Bewirkt ein Nachjustieren des Pirani-Sensors bei Atmosphärendruck. Gleichzeitig wird der Umgebungsdrucksensor an den internen Piezosensor angeglichen und somit der ausgegebene Relativdruck auf 0 gesetzt.

### Adjust High (AH[p])

Nachjustieren von Piezo- und Pirani-Sensor bei Atmosphärendruck. Ein Referenzdruckwert  $p$  wird benötigt!

### Adjust Low (AL)

Nachjustieren von Piezo- und Pirani-Sensor bei Nulldruck. Hierzu sollte der Ist-Druck kleiner  $5,0 \times 10^{-5}$  mbar sein. Der Umgebungsdrucksensor wird hierbei nicht abgeglichen.

### Adjust Low (AL[p])

Der Pirani-Sensor lässt sich auch auf einen beliebigen Referenzdruck im Bereich  $1,0 \times 10^{-4} \dots 1,0 \times 10^{-1}$  mbar abgleichen. Dazu wird mit dem Befehl AL ein Druckwert  $p$  als Referenzdruck übertragen. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn kein ausreichend hohes Vakuum zum Nulldruckabgleich erzeugt werden kann.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 10 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

## 5.8 Sensor Parameter

### Modus Wertangleichung - Sensor Transition (ST)

Im PTL erfolgt standardmäßig ein kontinuierlicher Übergang zwischen Pirani- und Piezobereich. Dabei findet eine Wertangleichung statt.

Um das Verhalten des Transmitters den Prozessanforderungen optimal anzupassen, können mit dem Parameter »Sensor Transition« (ST) folgende Optionen konfiguriert werden:

- »0«: Keine Wertangleichung, d.h. direktes Umschalten zwischen Pirani und Piezo bei 1 mbar
- »1«: Kontinuierliche Wertangleichung im Bereich 5,0 ... 15 mbar (Default)
- D[p]: Keine Wertangleichung, direktes Umschalten zwischen Pirani und Piezo beim Druck p
- F[p1] T[p2]: Kontinuierliche Wertangleichung im Druckbereich p1 ... p2
- Wertebereich: p, p1, p2: 1 ... 20 mbar



Der Piezosensor misst gasart-unabhängig, der Pirani dagegen gasart-abhängig. Durch Einstellen des Umschaltdrucks bzw. des Übergangsbereichs zwischen den Sensoren wird somit auch der Druckbereich verändert, in dem das Mess-Signal des PTL gasart-unabhängig ist.

In der Standardeinstellung ab Werk (ST=1) ist dies z.B. oberhalb 15 mbar der Fall.

### Gasart-Korrekturfaktoren - Gas Correction Factor (C1)

Das Mess-Signal des PTL ist im Bereich des Pirani-Sensors gasartabhängig. Das Gerät ist auf N<sub>2</sub> bzw. trockene Luft abgeglichen. Für andere Gase kann die Druckausgabe unterhalb 0,1 mbar korrigiert werden, indem ein entsprechender Korrekturfaktor gesetzt wird.

Die Messwerte des Sensors werden dann bereits im Gerät mit dem Korrekturfaktor multipliziert, so dass am Ausgang des Transmitters ein korrigiertes Mess-Signal zur Verfügung steht.

Wertebereich: 0,20 ... 8,0

Korrekturfaktor C1 Pirani:

Ar	CO	CO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	He	N <sub>2</sub>	Ne	Kr
1,6	1,0	0,89	0,57	1,0	1,0	1,4	2,4

### Sensorverschleiß - Degree of Sensor Wear (PM)

Um Strategien zur vorbeugenden Instandhaltung zu unterstützen, bewertet der Transmitter laufend den Verschleißgrad seiner Sensoren.

Bei jeder automatischen oder manuellen Nullpunktjustierung wird der aktuelle Verschleißgrad des Piranisenors berechnet. Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, der in Prozent angegeben wird. Ein positives Vorzeichen deutet auf eine Verschmutzung des Sensors hin, ein negatives Vorzeichen auf mögliche Korrosion. Zusätzlich enthält der Parameter die Anzahl der Betriebsstunden, welche seit der letzten Nullpunktjustierung verstrichen sind.

Ab Werten über 100% ist davon auszugehen, dass die Messwertabweichung im Bereich des Sensors die spezifizierte Messunsicherheit überschreitet.



Eine Bewertung des Verschleißgrades muss jedoch immer im Kontext des konkreten Anwendungsfalles erfolgen!




Im Falle einer Nullpunktjustierung gemäß Abschnitt 5.7 erfolgt bei Referenzdrücken über  $5,0 \times 10^{-4}$  mbar keine Neubewertung des Verschleißgrades, da dies zu verfälschten Werte führen würde!



## 5.9 VacuGraph™ Software

Die Software VacuGraph wurde speziell für den Einsatz mit Thyracont Messgeräten entwickelt und läuft auf den Betriebssystemen Windows, Linux und MacOS. Sie ermöglicht neben dem Plotten und Speichern von Messdaten auch das bequeme Konfigurieren aller Geräteparameter.

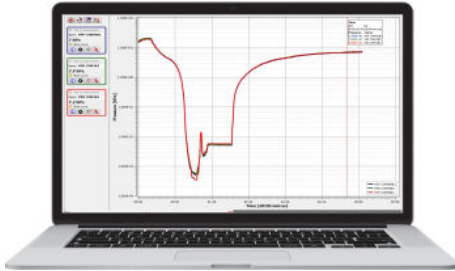

Download VacuGraph:  
[www.vacugraph.com](http://www.vacugraph.com)

- Plotten, Analysieren und Speichern von Messkurven
- Vergleichen mehrerer Messkurven
- Export von Messdaten für MS Excel
- Automatische Berechnung von Leckraten aus Druckanstiegsmessungen
- Konfigurieren aller Geräte-Parameter
- Skalierungs-Wizard zum Anpassen der Kennlinie des analogen Signalausgangs mit graphischer Unterstützung

## 6 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen!

Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden. Bei Rücksendung des Geräts im Servicefall bitte eine Erklärung zur Kontamination ausfüllen und beilegen. Dieses Dokument ist zum Schutz unserer Servicemitarbeiter unbedingt erforderlich.

Download: [www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/wartung-und-reparatur/](http://www.thyracont-vacuum.com/unterstuetzung/wartung-und-reparatur/).



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!



Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Gewährleistung.

### Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren, Gerät ersetzen
Nachjustieren des Pirani Nullpunkts nicht möglich	Messwertabweichung übersteigt den Justierbereich	Gerät ersetzen
Telegram »OR«	Messbereich überschritten	Druck liegt oberhalb der Messgrenze
Telegram »UR«	Messbereich unterschritten	Druck liegt unterhalb der Messgrenze
Telegram »ERROR1« / Status LED dauer-rot	Elektronik oder Sensor defekt	Gerät einschicken oder Sensor ersetzen
Telegram Access Code »7«	Fehlermeldung / Warnung	siehe gesonderte Beschreibung Thyracont Communication Protocol

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung


Thyracont WEEE Reg.Nr.: DE 79715790

Gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und ElektroG3, dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, darf dieses Gerät nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden. Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service bzw. senden Sie das Gerät mit einer beigelegten Kontaminationserklärung zur kostenlosen Entsorgung an uns zurück. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.



Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass die gekennzeichneten Produkte nicht im normalen, unsortierten Abfall entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.

## 7 Technische Daten

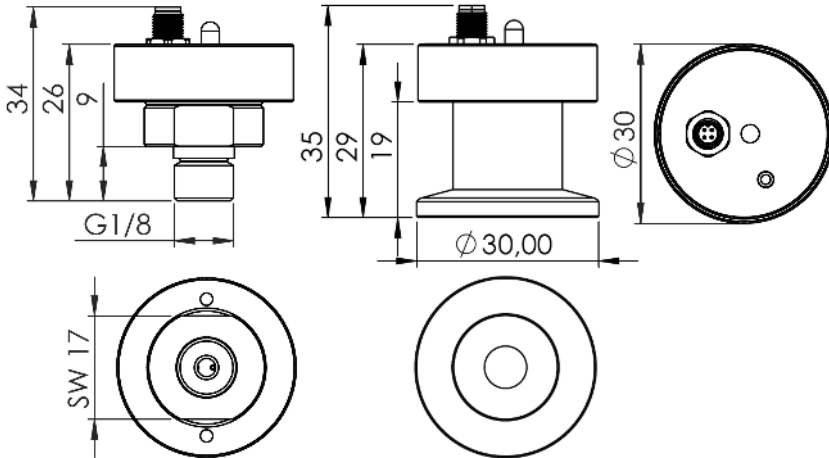

Messprinzip	Piezoresistiv / Wärmeleitfähigkeit Pirani (Pirani gasartabhängig)
Messbereich	Absolutdruck: 2000 - $5,0 \times 10^{-5}$ mbar (1500 - $5,0 \times 10^{-5}$ Torr) Relativdruck: -1060 ... +1200 mbar / -795 ... +900 Torr (abhängig vom Umgebungsdruck)
Max. Überlast	10 bar abs.
Genauigkeit	Absolutdruck: 2000 ... 1200 mbar: 0,5% v. Skalenendwert 1200 ... 30 mbar: 0,15% v. Skalenendwert 30 ... $2,0 \times 10^{-3}$ mbar: 10% v. Messwert Relativdruck: 0,25% der Mess-Spanne
Wiederholbarkeit	2000 ... 30 mbar: 0,1% v. Skalenendwert 30 ... $1,0 \times 10^{-2}$ mbar: 2% v. Messwert
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas, Siliziumoxid, Epoxy, Polyimid, Zinn-Silber-Lot
Reaktionszeit	5 ms
Umgebung	Innenräume, Verschmutzungsgrad max. PD 2 Aufstellungshöhe max. 2000 m über NHN Rel. Luftfeuchte max. 80% bis 30 °C, max. 50% bei 40 °C, nicht betauend
Betriebstemperatur	5 ... 60 °C
Lagertemperatur	-40 ... +65 °C
Ausheiztemperatur	max. 125 °C am Flansch (Spannungsversorgung ausgeschaltet)
Spannungsversorgung	4,5 - 5,5 VDC, 5 VDC nominal

Leistungsaufnahme	max. 0,3 W
Serielle Schnittstelle	9,6 ... 250 kBd, 8 databit, 1 stopbit, no parity PTL5xD: RS485 PTL5xU3: UART 3,3V TTL PTL5xU5: UART 5V TTL
Elektrischer Anschluss	M5 Rundsteckverbinder A-codiert, 4polig, männl., verschraubbar
Vakuumanschluss	PTL51: G1/8 Außengewinde PTL53: Kleinflansch DN16 ISO KF
Schutzart	IP 67 bei angeschlossenem Messkabel, nicht zertifiziert
Gewicht	PTL51: 50 g PTL53: 65 g

## 8 Konformitätserklärung



### EU Konformitätserklärung *EU Declaration of Conformity*

**Adresse / Address:** Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

**Produkt:** Vakuum Messumformer  
**Product:** *Vacuum Transducer*

**Typ / Type:** PTR51xx, PTR53xx  
PTL51xx, PTL53xx

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

2014/30/EU                      **Electromagnetic Compatibility (EMC)**  
2011/65/EU                      **EC directive on RoHS**

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
*The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:*

**EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B**  
**EN IEC 63000:2018**

Passau, 29.11.2022

Frank P. Salzberger, Geschäftsführer

## Contents

<b>1</b>	<b>Safety Instructions</b>	<b>24</b>
<b>2</b>	<b>Vacuum Transducer PTL</b>	<b>25</b>
2.1	For Orientation . . . . .	25
2.2	Delivery Content . . . . .	25
2.3	Product Description . . . . .	25
<b>3</b>	<b>Installation</b>	<b>26</b>
3.1	Notes for Installation . . . . .	26
3.2	Vacuum Connection . . . . .	26
3.3	Electrical Connection . . . . .	28
<b>4</b>	<b>Operation</b>	<b>29</b>
<b>5</b>	<b>Communication</b>	<b>30</b>
5.1	The Serial Interface of the PTL . . . . .	30
5.2	Survey of Commands . . . . .	31
5.3	Device Parameters and Information . . . . .	31
5.4	Measurement Query . . . . .	32
5.5	Streaming Mode . . . . .	32
5.6	Low-Pass Filter . . . . .	33
5.7	Readjustment . . . . .	34
5.8	Sensor Parameters . . . . .	35
5.9	VacuGraph™ Software . . . . .	37
<b>6</b>	<b>Maintenance and Service</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>Technical Data</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>42</b>

Manufacturer:  
 Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
 Max-Emanuel-Straße 10  
 D-94036 Passau  
 Tel.: ++49/851/95986-0  
 email: [info@thyracont-vacuum.com](mailto:info@thyracont-vacuum.com)  
 Internet: <https://www.thyracont-vacuum.com>

## 1 Safety Instructions

- Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your PTL; The protection class is IP 67, which means the unit is dust-tight and protected against immersion in water up to 1 m depth
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media, e.g. due to the heat generated by the product
- Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

### Pictogram Definition / Definitions des pictogrammes



Important information about the product its handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention  
*Des informations importantes sur le produit, dont utilisation ou la respective partie de la mode d'emploi sur qui on veut attirer l'attention*



Danger of damage to the unit or system  
*Danger des endommagement de l'appareil ou de l'installation*



Danger of personal injury  
*Danger des dommages corporel*



## 2 Vacuum Transducer PTL

### 2.1 For Orientation

These operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

PTL51D, PTL53D,  
PTL51U3, PTL52U3, PTL51U5, PTL53U5.

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

### 2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- Transducer PTL
- Protective flange cover
- Operating instructions

### 2.3 Product Description

PTL vacuum transducers measure total gas pressure in the range of  $5.0 \times 10^{-5}$  - 2000 mbar as well as relative pressure in a maximum range of -1060 ... +1200 mbar. The transducer can be connected to customer related power supply and evaluation units in compliance with pin assignment. Readings and data are transmitted via RS485 interface (see section 5.1), the device must be connected to suitable components only.

The PTL is equipped with a metal-sealed combination sensor type Piezo / Pirani and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange or thread connectors. Additionally the gauge operates a piezo-resistive sensor for measuring ambient pressure.

#### Proper Use

The PTL serves exclusively to provide absolute pressure measurements in gaseous media. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

#### Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- connection to components which are not specified for in their operating instructions
- connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

In case of improper use the protection provided by the equipment may be impaired, no liability or warranty will be accepted for claims arising.

The user bears the responsibility with respect to the used process media. The equipment is intended for integration in an end-use system. Suitability of the final combination shall be evaluated in the end-use.



The device is not designed for use in corrosive gas atmosphere. Aggressive media such as halogenides, carbon or oxygen plasma can reduce sensor life-time!

Dust, oil or condensing vapours will affect sensor performance and may cause malfunction!

### 3 Installation

#### 3.1 Notes for Installation



The device shall be installed by trained personnel only. Unauthorized modifications of the instrument are not allowed!  
*L'appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié.  
 N'apportez aucune modification non autorisée à l'appareil!*

**Installation location:** Indoor, installation altitude max. 2000 m ASL

Temperature: +5 °C ... +60 °C

Rel. humidity: max. 80% up to 30 °C, max. 50% at 40 °C, non-condensing

Ambient pressure: 800 - 1060 hPa (mbar)

#### 3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component.

Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Ensure an appropriate vacuum connection
- For small flange connection use clamps that can be opened and closed with appropriate tools only, use sealing rings with a centering ring
- Make sure that the sensor flange is connected to ground, e.g. by having electrical contact to the grounded vacuum chamber (use metallic clamps)

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination and malfunction. An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and

condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works.

### **Overpressure in the vacuum system > 1 bar**

Accidental or unintended opening of clamp elements or threaded connections under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health!



### ***En cas de la surpression dans le système du vide > 1 bar***

*L'ouverture des éléments de fixation ou filetage par erreur peut conduire à des blessures par des parties volées! Les raccords de tuyaux non sécurisés peuvent se détacher et causer des dommages à la santé en s'échappant du milieu de processus!*

### **Overpressure in the vacuum system 1.5 to 4 bar**

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health!



### ***En cas de la surpression dans le système du vide > 1,5 à 4 bar***

*En cas de raccordements avec des KF brides des bagues d'étanchéité d'elastomer ne peuvent pas supporter la pression. Ça peut être dangereux pour votre santé par des procès media qui s'échappent!*

### 3.3 Electrical Connection

The external source for voltage supply of the transducer must only be connected to mains supplies of max. over-voltage category II and must have a turn-off device.

The equipment shall be supplied only by a certified power supply which fulfils the requirements of the national authorities and providing reinforced or double insulation for protection against electric shock with output voltages below the limits of 6.3.1/6.3.2 of 61010-1 or 30 V r.m.s. and 42.4 V peak or 60 VDC max. (24 VDC nominal) and limited energy output according to 9.4 (LPS or CEC/NEC Class2).

The equipment shall be supplied only by a certified power supply which is used according to its environmental ratings. For use between 40 and 60 °C ambient, a suitable rated power supply is required.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Socket M5 4pin, A coded, male



Pin1: Supply GND  
 Pin2: Voltage Supply +5 VDC  
 Pin3: RS485A / TxD  
 Pin4: RS485B / RxD

**PLEASE NOTE**



Connect the bolt connection with Shield/PE. Make sure that only cables with twisted pair wires are used. We recommend to have Shield and supply common grounded in the supply unit.

**CAUTION**



Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer!

## 4 Operation

### Measurement Principle

The PTL vacuum transducer is equipped with an internal combination sensor of type Piezo / Pirani. Another piezo-resistive sensor measures ambient pressure.

Under the influence of pressure the thin diaphragm of the piezo-resistive sensor is bent, on the back of which a resistor-bridge is applied. The bending forces the measuring bridge to come out of tune, which is a measure for the applied pressure. The Pirani principle uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament in a Wheatstone circuit is heated to a constant temperature, so the bridge voltage is a measure for total gas pressure.

For relative pressure output the ambient pressure is subtracted from the measured absolute pressure inside the sensor flange.

### Output Signal

The measured absolute pressure can be read out digitally via the transducer's serial RS485 interface. Additionally you can set various parameters like gas correction factors. For further information see chapter 5.

### Status LED

The unit is equipped with a status LED flashing green in the range of the piezo sensor or showing steady green light in the Pirani range in normal operation. A red light is shown in case of an error.

### Warm-Up Time

The signal output is available approx. 2 s after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for a stabilization time of 5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

### Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 5 VDC voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise.

### Dependence on Gas Type

The output signal of the Pirani sensor depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air. For other gases correction factors for the Pirani sensor can be set (see section 5.8). This will result in a correct pressure display below 0.1 mbar.

## 5 Communication

### 5.1 The Serial Interface of the PTL

Transducer PTLxxD is equipped with RS485 interface, PTLxxU3 and PTLxxU5 with UART. The device address for communication via RS485 can be set by software command.

Communication telegrams are transmitted as ASCII text according to the Thyracont protocol version V2. Detailed information under »Thyracont Communication Protocol«.

Download link: [www.thyracont-vacuum.com/en/support/downloadcenter/](http://www.thyracont-vacuum.com/en/support/downloadcenter/)

#### Interface Parameter:

9.6 / 14.4 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2 / 230.4 / 250 kBd, 8 databits, 1 stopbit, no parity



When powered on the transducer starts with 9.6kBd. The baud rate can be adjusted using software command »Baud rate«. The parameter is not saved if the transducer is separated from voltage supply

## 5.2 Survey of Commands

Command	Code
Type of Device	TD
Product Name	PN
Serial Number Device	SD
Serial Number Head (Sensor)	SH
Device Address	DA
Version Device	VD
Version Firmware	VF
Baud Rate	BR
Response Delay	RD
Device Restart	DR
Measurement Range	MR
Measurement Value	MV
Measurement Value 1 (Pirani)	M1
Measurement Value 2 (Piezo)	M2
Measurement Value 7 (Relative Pressure)	M7
Streaming Mode	SM
Low-Pass Filter	LF
Adjust High (Atmosphere Pressure)	AH
Adjust Low (Zero Pressure)	AL
Sensor Transition	ST
Gas Correction Factor 1 (Pirani)	C1
Degree of Sensor Wear	PM

## 5.3 Device Parameters and Information

### Type of Device (TD):

Query of device type, e.g. PTL5XD

### Product Name (PN):

Query of product name (article number)

### Serial Number Device (SD):

Query of device serial number

### Device Address (DA):

Set the device address for communication

### Version Device (VD):

Query of the device's hardware version

### Version Firmware (VF):

Query of the device's firmware version

**Baud Rate (BR):**

Set the baud rate for data transmission

Value range: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400 Bd

**Response Delay (RD):**

Query and set the time delay between receiving a telegram and sending the answer.

Value range: 1 ... 99999  $\mu$ s (default 5500  $\mu$ s)

**Device Restart (DR):**

Make a device reset (the baud rate will also be reset to 9600 Bd)

## 5.4 Measurement Query

**Measurement Range (MR):**

Query measurement range of the gauge

**Measurement Value MV:**

Query current pressure measurement

**Measurement Value M1:**

Query current pressure measurement of the Pirani sensor

**Measurement Value M2:**

Query current pressure measurement of the piezo sensor

**Measurement Value M7:**

Query current relative pressure

## 5.5 Streaming Mode

**Streaming Mode (SM):**

In order to optimize the transducer's performance according to process requirements, a special mode for faster measurement readings from the transducer is available. When enabled, the transducer automatically transmits as soon as a new reading is available, without the need to send a measurement query before. This mode is only available for higher baud rates of at least 38400 Bd.

The following parameter settings can be made:

- »2«: Streaming on
- »4«: Streaming on, frameless mode (shortened transmission telegram)





Only one transmitter in a shared bus can use this mode at the same time.



 
If the transmitter receives a valid data frame (e. g. a measurement query) it will immediately quit streaming mode.

## 5.6 Low-Pass Filter

### Low-Pass Filter (LF):

Measuring devices usually use low-pass filters to improve the quality of the measurement. Generally, a high degree of filtering leads to less noise in the reading, but also to a higher group delay and higher attenuation of fast signal changes. Hence, less filtering leads to more noise in the reading, but also reduces group delay and signal attenuation. The factory default of 50% is a good trade-off for most cases. If this does not apply to your application, the filter level can be adjusted by setting parameter »Low-Pass Filter« (LF) to values between 100% (maximum filtering) and 0% (filter is disabled). The setting is valid until the next device reset.

Value range: 0 ... 100



Changing the filter will also influence the behavior of other functions like sensor adjustment.

## 5.7 Readjustment

The transducer is adjusted ex works with 5 V voltage supply in upright position, flange to the bottom.

Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment of the sensors.

### Adjust High (AH)

Adjustment of Pirani sensor at atmosphere pressure. Further the ambient pressure sensor is aligned with the internal piezo sensor so that relative pressure is set to zero.

### Adjust High (AH[p])

Adjustment of piezo and Pirani sensor at atmosphere pressure. A reference pressure  $p$  will be required!

### Adjust Low (AL)

Adjustment of piezo and Pirani sensor at zero pressure. For this purpose actual pressure must be less than  $5.0 \times 10^{-5}$  mbar. The ambient pressure sensor will not be affected.

### Adjust Low (AL[p])

It is also possible to adjust the Pirani sensor at a certain reference pressure in the range  $1.0 \times 10^{-4}$  ...  $1.0 \times 10^{-1}$  mbar. Command AL then has to be transmitted together with the pressure value  $p$  as reference pressure. This can be beneficial, if a suitably low pressure for zero adjustment cannot be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 10 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

## 5.8 Sensor Parameters

### Sensor Transition (ST)

By default the PTL performs a continuous transition between Pirani and piezo range whereupon an assimilation of the sensor signals is carried out.

In order to adapt the performance of the transducer to the requirements of the vacuum process the following options can be configured by means of parameter »Sensor Transition« (ST):

- »0«: no transition, but direct switch-over between Pirani and piezo sensor at 1 mbar
- »1«: continuous transition in the range 5.0 ... 15 mbar (default)
- D[p]: no transition, but direct switch-over between Pirani and piezo sensor at pressure p
- F[p1] T[p2]: continuous transition in the range p1 ... p2
- Value range: p, p1, p2: 1 ... 20 mbar



The piezo sensor measures independently of the type of gas, whereas the measurement of the Pirani depends on the type of gas. Hence, adjusting the transition range of the sensors or the pressure for direct switch-over will also affect the range where the PTL output is independent of the gas type.

For the default setting (ST=1) this will be the case if the pressure reading is above 15 mbar.

### Gas Correction Factor (C1)

The measurement signal of the PTL in the Pirani range depends on type and composition of the gas being measured. The unit is adjusted for N<sub>2</sub> and dry air. For other gases the pressure display can be corrected below 0.1 mbar by setting a correction factor.

The measurement results of the sensor are then multiplied with the correction factor by the unit's microcontroller, thereby providing a corrected pressure reading.

Value range: 0.20 ... 8.0

Correction factor C1 Pirani:

Ar	CO	CO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	He	N <sub>2</sub>	Ne	Kr
1.6	1.0	0.89	0.57	1.0	1.0	1.4	2.4

### Degree of Sensor Wear (PM)

To support strategies for preventive maintenance the transducer will assess and update the actual degree of sensor wear.

Whenever a zero adjustment is carried out manually or automatically the wear of the Pirani sensor will be recalculated. It is an estimated value expressed as per-

centage. Positive signs denote contamination of the sensor, whereas a negative percentage may indicate corrosion.

Additionally the parameter contains the number of operating hours which have elapsed since the last zero adjustment.

Values above 100% imply the assumption that the sensor is likely to be out of the specified tolerance.




Any validation of the degree of wear must always be related to the specific application!



If a zero adjustment according to section 5.7 is carried out at reference pressures above  $5.0 \times 10^{-4}$  mbar, no recalculation or update of the degree of sensor wear will be done as this would result in falsified parameter values.

## 5.9 VacuGraph™ Software

VacuGraph software has been especially developed for use with Thyracont gauges and is compatible with operating systems Windows, Linux, and MacOS. VacuGraph features plotting and saving of measurement data as well as comfortable configuration of all device parameters.

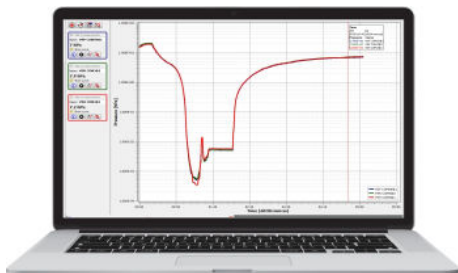

Download VacuGraph:  
[www.vacugraph.com](http://www.vacugraph.com)

- Plot, analyze and save measurement curves
- Compare multiple plots
- Export measurement data for MS Excel
- Automatic calculation of leak rates from rate-of-rise measurements
- Easy configuration of all device parameters
- Scaling wizard with graphic support for adjusting the voltage output characteristic

## 6 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts! Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

*Attention avec des pièces contaminées! Des atteintes à la santé peuvent apparaître. Informez-vous sur des contamination éventuelle avant utilisation de l'appareil. Observez les correspondants instructions et mesures de protection si vous avez contact avec des pièces contaminées.*

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth. When returning the gauge for service please fill out a declaration of contamination and include it in the shipment. This document is mandatory to protect our service staff.

Download: [www.thyracont-vacuum.com/en/support/maintenance-and-repair/](http://www.thyracont-vacuum.com/en/support/maintenance-and-repair/).



The unit is not prepared for customer repair!



Malfunction of the unit which is caused by contamination or wear and tear is not covered by warranty.

### Error Messages and Malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment, replace sensor or send unit for repair
Pirani zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	replace sensor or send unit for repair
Telegram »OR«	pressure over range	pressure is above range limit
telegram »UR«	pressure under range	pressure is below range limit
telegram »ERROR1« / status LED cont. red	defective electronics or sensor	send unit for repair or replace sensor
telegram access code »7«	error message / warning	see separate documentation Thyracont Communication Protocol

## Important notes for disposal


Thyracont WEEE Reg.No.: DE 79715790

According to WEEE directive 2012/19/EU and ElektroG3, the national law regarding distribution, withdrawal and environmentally acceptable disposal of electric and electronic equipment, this product must not be dumped in normal unsorted waste. For withdrawal and free disposal of used appliances please contact your Thyracont service or return the product with a filled-in declaration of contamination. Alternatively you can dispose used appliances at officially set-up collecting points.



The symbol of a crossed dustbin denotes that marked products must not be dumped in normal unsorted waste, but must be returned at officially set-up collecting points.

## 7 Technical Data

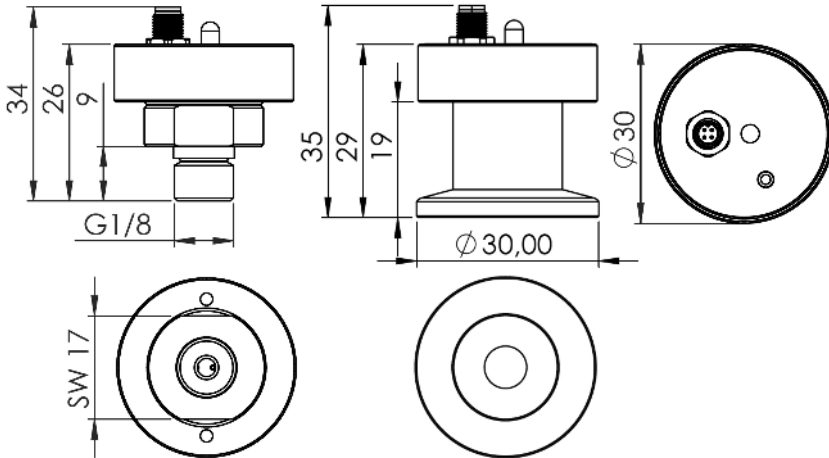

Measurement principle	piezo-resistive / heat conduction Pirani (Pirani depending on gas type)
Measuring range	Absolute Pressure: 2000 - $5.0 \times 10^{-5}$ mbar (1500 - $5.0 \times 10^{-5}$ Torr) Relative Pressure: -1060 ... +1200 mbar /-795 ... +900 Torr) (depending on ambient pressure)
Max. overload	10 bar abs.
Accuracy	Absolute Pressure: 2000 ... 1200 mbar: 0.5% f. scale end 1200 ... 30 mbar: 0.15% f. scale end 30 ... $2.0 \times 10^{-3}$ mbar: 10% f. reading Relative Pressure: 0,25% f. span
Repeatability	2000 ... 30 mbar: 0.1% f. scale end 30 ... $1.0 \times 10^{-2}$ mbar: 2% f. reading
Materials in contact with vacuum	stainl. steel 1.4307, tungsten, nickel, glass, gold, silicon oxide, epoxy, polyimide, SnAg
Reaction time	5 ms
Environment	Indoor, pollution degree max PD 2 installation altitude max. 2000 m ASL Rel. humidity max. 80% up to 30 °C, max. 50% at 40 °C, non-condensing
Operating temperature	5 ... 60 °C
Storage temperature	-40 ... +65 °C
Bake-out temperature	max. 125 °C at the flange (voltage supply switched-off)
Voltage supply	4.5 - 5.5 VDC, 5 VDC nominal



Power consumption	max. 0.3 W
Serial interface	9,6 ... 250 kBd, 8 databit, 1 stopbit, no parity PTL5xD: RS485 PTL5xU3: UART 3.3V TTL PTL5xU5: UART 5V TTL
Electrical connection	M5 round type 4pin, A-coded, male, lockable
Vacuum connection	PTL51: G1/8 male thread PTL53: small flange DN16 ISO KF
Protection class	IP 67 with cable connected, non-certified
Weight	PTL51: 50 g PTL53: 65 g

## 8 Declaration of Conformity



**EU Konformitätserklärung**  
**EU Declaration of Conformity**

**Adresse / Address:** Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
Max-Emanuel-Straße 10  
94036 Passau  
Germany

**Produkt:  
Product:** Vakuum Messumformer  
Vacuum Transducer

**Typ / Type:** PTR51xx, PTR53xx  
PTL51xx, PTL53xx

Die Produkte entsprechen den Anforderungen folgender Richtlinien:  
*The product is in conformity with the requirements of the following directives:*

**2014/30/EU  
2011/65/EU**      **Electromagnetic Compatibility (EMC)  
EC directive on RoHS**

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:  
*The conformity was checked in accordance with the following harmonized EN-standards:*

**EN 61326-1:2013 Group 1 / Class B  
EN IEC 63000:2018**

Passau, 29.11.2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Frank P. Saebinger, Geschäftsführer

## UK Declaration of Conformity

**We**

Company name: Thyracont Vacuum Instruments GmbH  
 Postal address: Max Emanuel Straße 10  
 City: Passau  
 Postal code: 94036  
 Country: Germany  
 Web site: <https://www.thyracont-vacuum.com>

Declare that this Declaration is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:  
 Apparatus model/Product: Digital Piezo-train-Transducer  
 Type: PTR53xx, PTR53xx, PTL53xx, PTL53xx  
 Batch: ---  
 Serial number: ---

**Object of the Declaration:**  
 Vacuum Transducer

The object of the Declaration described above is in conformity with the following United Kingdom Regulations:  
 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016 No. 165), as amended by SI 2019 No. 659  
 Restriction of Use of Hazardous Substances (RoHS) Regulations 2012 (SI 2012 No. 3032 as amended by SI 2020 No. 1647  
 SI 2021 No. 62 and SI 2019 No. 662)

The following designated standards have been applied:  
 EN 61326-1:2013      EN IEC 63000:2018

**Approved Body (where applicable):**      **4 digit Approved Body number:**  
 Name of Approved Body: \_\_\_\_\_

Reference number of the certificate of the Approved Body: \_\_\_\_\_

Role of the Approved Body (e.g. type examination or production control): \_\_\_\_\_

**Additional information:**  
 \_\_\_\_\_

**Signed for and on behalf of:**      **06.01.2023**  
 Place of issue: Passau      Date of issue: \_\_\_\_\_  
 Name, function, signature:  Frank P. Saebinger, General Manager



